



GAL  **Adige**
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige



COMUNE DI LUSIA
Provincia di Rovigo

PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I97B22000140001

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
Codice Tipo intervento 7.5.1 - Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DELLA TORRE MOROSINI DI LUSIA MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE OPERE INTERNE
(LOTTO 2) E DELLE FACCIATE ESTERNE

INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA E DELL'INFORMAZIONE TURISTICA E PER MIGLIORARE NEL COMPLESSO LA FRUIBILITA' DEL TERRITORIO SOTTO IL PROFILO DEL TURISMO RURALE

Committente:

Comune di Lusia
Viale Europa, 95
45020 Lusia - RO

Data:

Luglio 2022
Rev.00

Elaborato:

Tav. 09

Stato di progetto: Tipologico degradi e relativi interventi piano +20.70 - scala 1:50

PROGETTAZIONE






Arch. Monica Bagatin
Ordine degli Architetti e P.P.C. di Rovigo n. 377
via Corso del Popolo 84 - 45100 Rovigo
archmonicabagatin@gmail.com
monica.bagatin@archiworldpec.it

COLLABORATORE ESTERNO

Arch. Paes. Chiara Caberletti


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Geom. Riccardo Resini

ELEMENTI OGGETTO DI INTERVENTO	DEGRADO	ALTRE CRITICITA'	INTERVENTO
PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO INTONACATO		 Presenza di intonaco incongruo	Asp02 - Parziale stonatura e spicconatura localizzata di superfici intonacate preventivamente concordata con la D.L. Int12 - Rasatura leggera con stucco a base di calce
	 Macchia*		Asp03 - Stonatura delle parti ammalorate di intonaco preventivamente concordata con la D.L. Int07 - Integrazione di intonaco Int01 - Velatura di intonaci
	 Efflorescenza* Deposito superficiale*		Asp03 - Stonatura delle parti ammalorate di intonaco preventivamente concordata con la D.L. Int07 - Integrazione di intonaco Int01 - Velatura di intonaci
PARAPETTI		 Mancanza di parapetto	Int09 - Installazione di nuovo parapetto in vetro <i>Oggetto di futura realizzazione</i>
COLONNA VANO SCALE IN LATERIZIO		 Presenza di intonaco incongruo	Plt04 - Pulitura della superficie e rimozione di depositi superficiali Asp02 - Parziale stonatura e spicconatura localizzata di superfici intonacate preventivamente concordata con la D.L. Int10 - Asportazione di calcestruzzo, pulitura e trattamento dei ferri di armatura e rifacimento del copriferro mediante betoncino

*Incrostazione: Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica.
*Macchia: Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; è correlata alla presenza di materiale estraneo al substrato (per esempio: ruggine, sali di rame, sostanze organiche, vernici).
*Efflorescenza: Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza e subefflorescenza.
*Deposito superficiale: Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

 Area non oggetto di intervento

 Area oggetto di intervento

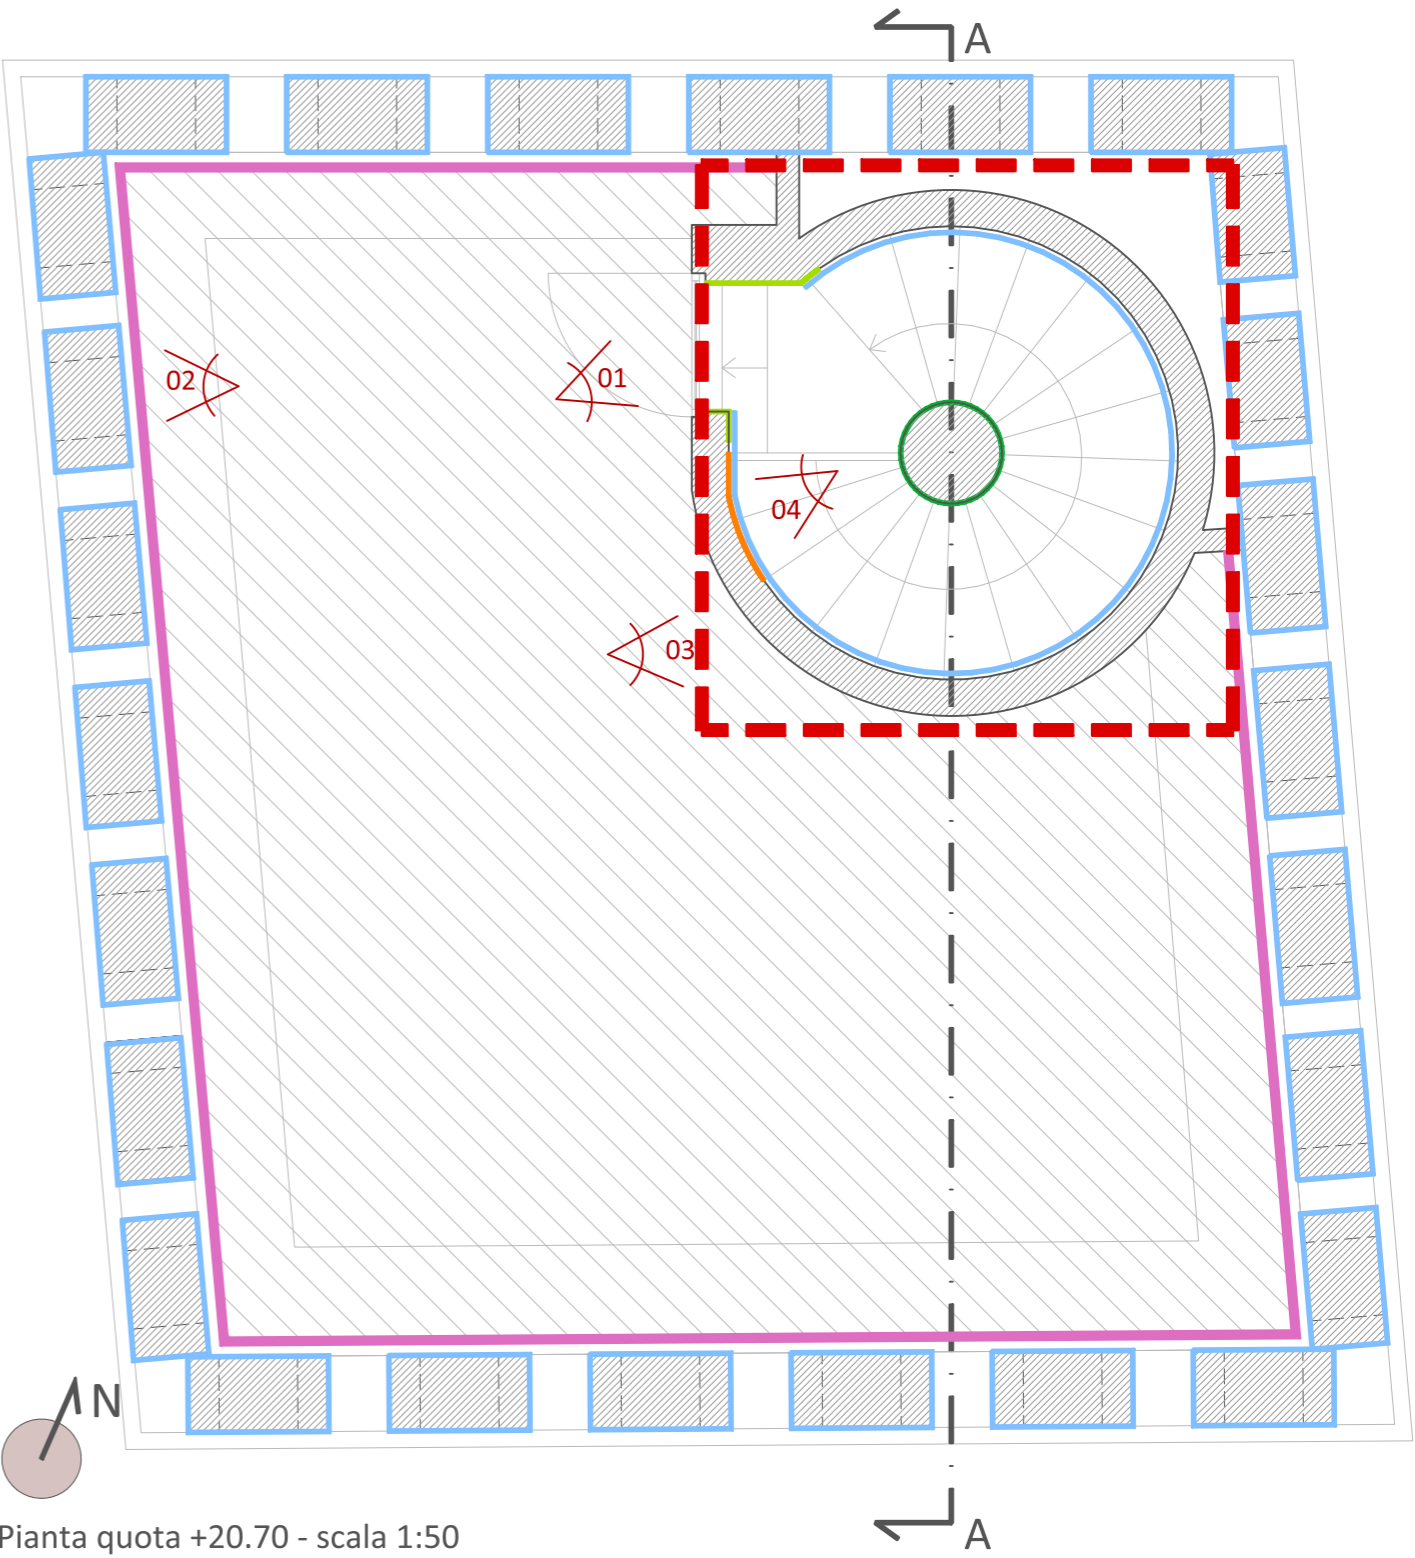

Pianta quota +20.70 - scala 1:50