

Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di Padova



SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME) PER L'INQUINANTE "POLVERI" NELLE EMISSIONI DEL CAMINO E1 DELL'ISTALLAZIONE ACCIAIERIE VENETE S.P.A. DI PADOVA - RIVIERA FRANCIA

SINTESI NON TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLE
CONCENTRAZIONI MISURATE NEL 1^ SEMESTRE 2022

Committente:



Acciaierie Venete S.p.a.

Sede legale:

Via Puisle, 4 – Borgo Valsugana (TN)

Sede installazione:

Riviera Francia, 9/11 – Padova (PD)

Redattore:



Aplus S.r.l.

Sede legale e operativa:

Via San Crispino, 46

35129 Padova (PD)



Sede legale e operativa:
Via San Crispino, 46
35129 Padova
Tel. (+39) 049.98.15.202
info@applus.eco; www.applus.eco

SOMMARIO

0. PREMESSA	3
1. ANDAMENTI DELLA CONCENTRAZIONE DELL'INQUINANTE "POLVERI" NELLE EMISSIONI DEL CAMINO E1 (PRIMO SEMESTRE 2022) E STATO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO	4
2. ANOMALIE CHE HANNO INTERESSATO IL SISTEMA (PRIMO SEMESTRE 2022).....	7
3. GIUDIZIO SINTETICO FINALE (PRIMO SEMESTRE 2022)	8

INDICE TABELLE

Tabella 0.1 – Dati rilevati in continuo, archiviati e comunicati dallo SME	3
--	---

INDICE FIGURE

Figura 1.1 – Andamento della concentrazione media giornaliera delle "Polveri" nel 1 ^a semestre 2022.....	4
Figura 1.2 – Andamento dei valori minimi e massimi della concentrazione media oraria delle "Polveri" nel 1 ^a semestre 2022.....	5
Figura 1.3 – Stati dell'impianto di fusione e affinazione in siviera nel 1 ^a semestre 2022	6

0. PREMESSA

Acciaierie Venete S.p.a. è in possesso, per la propria installazione di Riviera Francia (Padova), di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito "AIA") rilasciata dalla Provincia di Padova con Provvedimento n. 435/IPPC/2020 (Prot. n. 0051782/20 del 23/09/2020). All'art. B.13 dell'AIA è prescritto il mantenimento in efficienza del "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME" del camino E1 per l'inquinante polveri. Si ricorda che al camino E1 afferiscono le emissioni derivanti dal processo di fusione e affinazione in siviera.

Con comunicazione Prot. n. 150939/16 del 15/11/2016 la Provincia di Padova ha trasmesso ad Acciaierie Venete S.p.a. e, per conoscenza, al Signor Sindaco del Comune di Padova, al Sig. Sindaco del Comune di Saonara e al Signor Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, l'accordo per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera provenienti dal processo di fusione ad arco elettrico di Acciaierie Venete S.p.a. firmato digitalmente dai destinatari ed assunto al protocollo provinciale con n. 146903 del 07/11/2016. All'Art. 2 (Obbligazioni di Acciaierie Venete S.p.a.), lettera i), dell'accordo è stabilito che il gestore dell'installazione si impegna a "produrre e comunicare a Comune di Padova, Comune di Saonara, Provincia e ARPAV, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno di vigenza contrattuale, una sintesi non tecnica di spiegazioni degli andamenti della concentrazione dell'inquinante polveri".

In ottemperanza a quanto prescritto nel decreto provinciale di esclusione dalla procedura di VIA n. 205/VIA/2018 del 23/03/2018 per il progetto di "Realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di laminati in acciai in linea con la colata continua 2", il protocollo di intesa in essere con ARPAV, Provincia di Padova, Comune di Padova e Comune di Saonara è stato successivamente esteso anche ai Comuni di Ponte San Nicolò e Legnaro, mediante sottoscrizione di uno specifico addendum allo stesso accordo.

I dati rilevati in continuo, archiviati e comunicati dallo SME sono di seguito indicati:

Tabella 0.1 – Dati rilevati in continuo, archiviati e comunicati dallo SME

	Enti destinatari					
	Prov. PD	ARPAV-PD	Comune Padova	Comune Saonara	Comune Ponte San Nicolò	Comune Legnaro
<u>Polveri</u> : concentrazione media oraria		X				
<u>Polveri</u> : concentrazione media giornaliera			X	X	X (1)	X (1)
<u>Polveri</u> : andamenti concentrazione nel semestre (sintesi non tecnica)	X	X	X	X	X	X

Nota (1): previa richiesta, ad Acciaierie Venete S.p.a., delle credenziali per l'accesso all'area riservata del server ftp aziendale.

Nella presente relazione sono riportati, con riferimento al primo semestre dell'anno 2022 (dal 01/01/2022 al 30/06/2022):

- al § 1, gli andamenti della concentrazione dell'inquinante "Polveri" nelle emissioni del camino E1 e lo stato di funzionamento dell'impianto;
- al § 2, le anomalie che hanno interessato il sistema;
- al § 3, un giudizio sintetico finale sulle informazioni di cui al § 1 e al § 2.

1. ANDAMENTI DELLA CONCENTRAZIONE DELL'INQUINANTE "POLVERI" NELLE EMISSIONI DEL CAMINO E1 (PRIMO SEMESTRE 2022) E STATO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Si riportano, in Figura 1.1, gli andamenti della concentrazione media giornaliera dell'inquinante "Polveri" nelle emissioni del camino E1 nel primo semestre 2022, a confronto con la concentrazione limite autorizzata per le medie giornaliere (5 mg/Nm³):

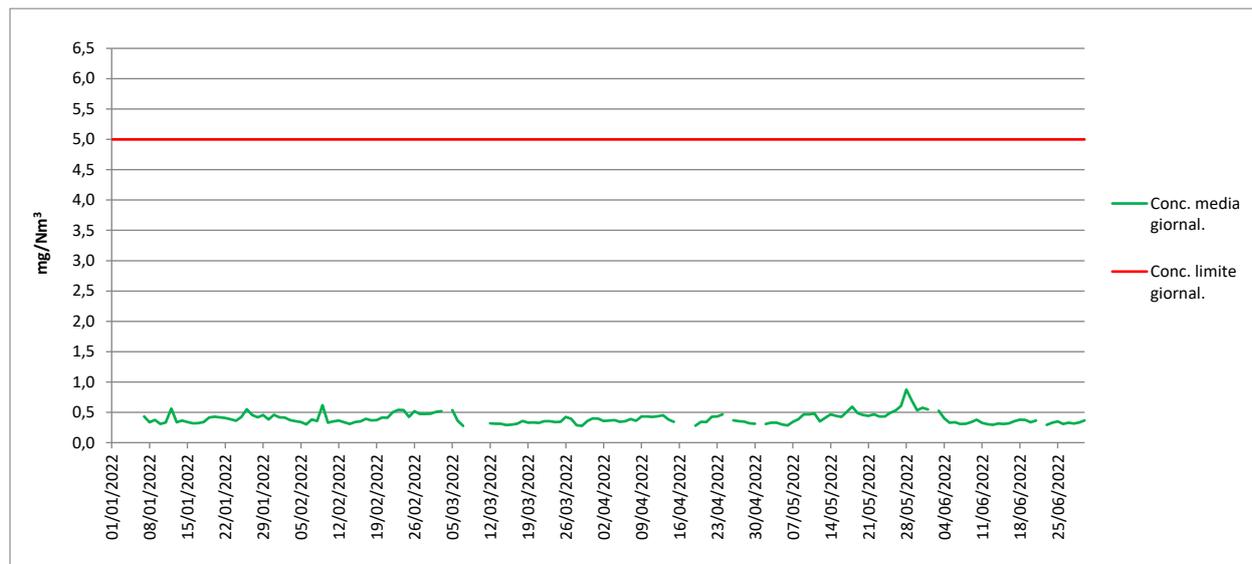


Figura 1.1 – Andamento della concentrazione media giornaliera delle "Polveri" nel 1° semestre 2022

Come è possibile notare dalla Figura 1.1, le concentrazioni medie giornaliere si mantengono ampiamente al di sotto del valore limite autorizzato; nel periodo in esame, su 163 valori medi giornalieri validi, 143 sono risultati inferiori a 0,5 mg/Nm³, 20 sono risultati compresi tra 0,5 e 1 mg/Nm³ e nessuno è risultato superiore a 1 mg/Nm³.

Si riportano, in Figura 1.2, gli andamenti dei valori minimi e massimi della concentrazione media oraria dell'inquinante "Polveri" nelle emissioni del camino E1 nel primo semestre 2022, a confronto con il valore limite autorizzato per le medie orarie (6,25 mg/Nm³). Come è possibile notare dalla Figura 1.2, nei 164 giorni per i quali il sistema ha validato concentrazioni orarie massime e minime, la concentrazione massima oraria è risultata pari a 5,1 mg/Nm³ in 1 giorno (12/01/2022), compresa tra 2 e 5 mg/Nm³ in 1 giorno (4,2 mg/Nm³ il 09/02/2022), compresa tra 1 e 2 mg/Nm³ in 2 giorni (1,04 mg/Nm³ il 05/03/2022 e 1,14 mg/Nm³ il 28/05/2022) e inferiore a 1 mg/Nm³ in tutti gli altri 160 giorni. In ogni caso, anche le concentrazioni massime orarie si mantengono sempre al di sotto del valore limite autorizzato.

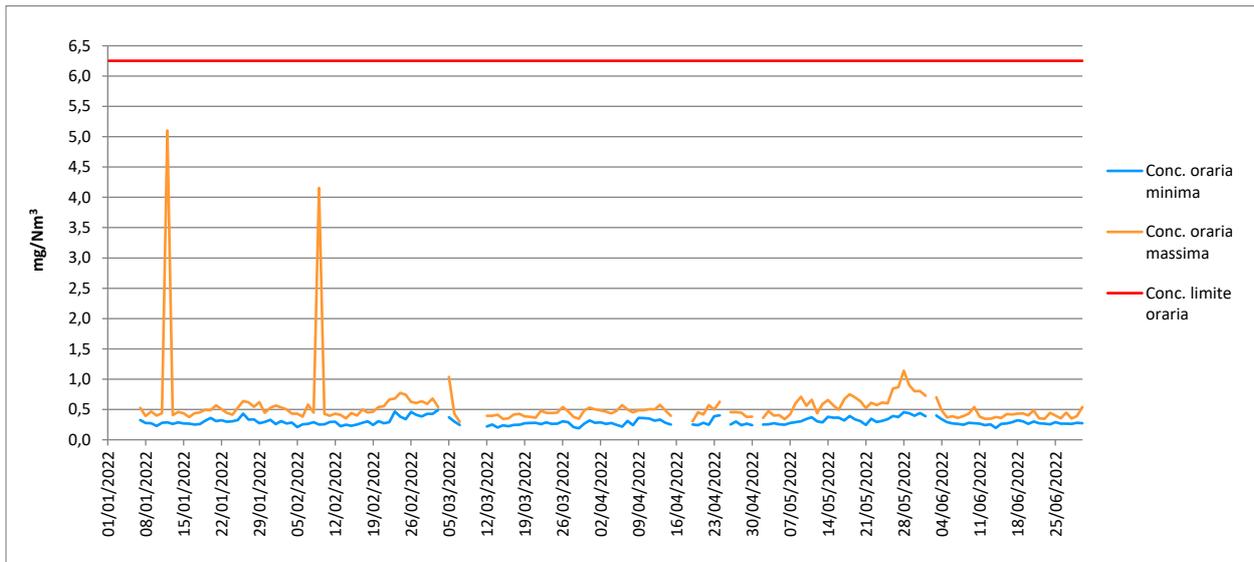


Figura 1.2 – Andamento dei valori minimi e massimi della concentrazione media oraria delle “Polveri” nel 1° semestre 2022

In relazione ai 4 giorni in cui la concentrazione massima oraria di polveri è risultata superiore a 1 mg/Nm^3 , si riportano di seguito le cause individuate:

- $5,1 \text{ mg/Nm}^3$ (il 12/01/2022) e $4,2 \text{ mg/Nm}^3$ (il 09/02/2022): guasti di durata limitata (1 ora, il 12/01/2022, e 2 ore, il 09/02/2022) che hanno interessato il sistema di abbattimento emissioni; a fronte di tali guasti, è stata prontamente attivata la procedura aziendale che prevede il ripristino dell'efficienza del sistema di abbattimento emissioni nel più breve tempo possibile;
- $1,04 \text{ mg/Nm}^3$ il 05/03/2022: nessuna anomalia riscontrata (la concentrazione media oraria delle polveri dell'ora successiva è risultata pari a $0,7 \text{ mg/Nm}^3$);
- $1,14 \text{ mg/Nm}^3$ il 28/05/2022: evento meteorico (come evidenziato nelle sintesi non tecniche dei dati SME dei semestri precedenti, le piogge possono comportare l'impatto tra gocce d'acqua e la sonda polveri – con conseguente alterazione dei valori rilevati dalla stessa – e/o favorire la formazione di depositi di polvere lungo le pareti del camino, con possibili distacchi durante o l'evento piovoso o successivamente al termine dello stesso).

Si riportano, di seguito, gli stati dell'impianto di fusione e affinazione in siviera nel primo semestre 2022:

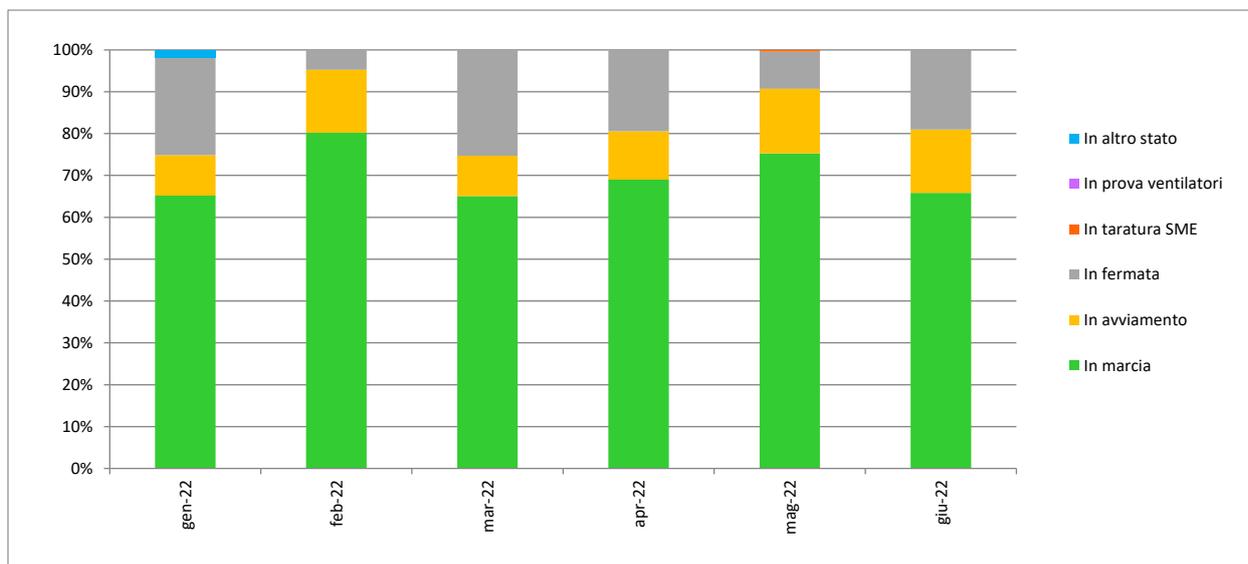


Figura 1.3 – Stati dell'impianto di fusione e affinazione in siviera nel 1^ semestre 2022

Come è possibile notare dalla Figura 1.3, lo stato prevalente dell'impianto di fusione e affinazione in siviera nel primo semestre del 2022 è quello definito "In marcia" (70% circa delle ore validate dal sistema), che corrisponde allo stato di "normale funzionamento". Seguono lo stato "In avviamento" (13% circa in totale) e gli stati corrispondenti alle fermate "breve", "lunga" e "non pianificata" (17% circa in totale).



Sede legale e operativa:
Via San Crispino, 46
35129 Padova
Tel. (+39) 049.98.15.202
info@aplus.eco; www.aplus.eco

2. ANOMALIE CHE HANNO INTERESSATO IL SISTEMA (PRIMO SEMESTRE 2022)

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni del camino E1 non è stato interessato, nel primo semestre 2022, da anomalie tali da richiedere l'invio di comunicazioni ad ARPAV-PD e Provincia (interruzioni del sistema di elaborazione ed archiviazione dei dati o superamento dei valori limite autorizzati per le medie orarie e giornaliere).

Con riferimento alle verifiche periodiche di precisione e di deriva del segnale delle sonde di misura eseguite automaticamente dal sistema nel 1^ semestre 2022 ogni 1,5 ore circa (dette anche verifiche di QAL3), di tutti i test eseguiti sulla sonda polveri n. 1 (2.850) e sulla sonda polveri n. 2 (2.856), per un totale di 5.706 test complessivi, il 100% non ha evidenziato riduzioni della precisione (Zero o Span) o derive (positive o negative).



Sede legale e operativa:
Via San Crispino, 46
35129 Padova
Tel. (+39) 049.98.15.202
info@aplustec.it; www.aplustec.it

3. GIUDIZIO SINTETICO FINALE (PRIMO SEMESTRE 2022)

Nella presente relazione sono stati riportati e commentati, con riferimento al primo semestre 2022, gli andamenti della concentrazione dell'inquinante "polveri" nelle emissioni del camino E1 prodotte dalle attività di fusione e affinazione in siviera svolte presso l'installazione Acciaierie Venete S.p.a. di Riviera Francia, Padova.

Sia le concentrazioni medie giornaliere che le concentrazioni massime delle medie orarie validate dal sistema si sono sempre mantenute al di sotto dei valori limite autorizzati e il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni non è stato interessato da anomalie tali da richiedere l'invio di comunicazioni agli Enti competenti.

Padova, 15 luglio 2022

Redazione	Verifica	Approvazione
Dott. Stefano Schiavon – Aplus S.r.l. 	Ing. Roberta Gadia – Aplus S.r.l. 	Acciaierie Venete S.p.a. Installazione di Riviera Francia (Padova) Il Gestore Ing. Christian Frelich 